

Université Mostapha-ben –Boulaid _ Batna2

Faculté de Technologie

Département Socle Commun en Sciences et Technologies

Fesdis le :

1janv./2021.

2^e Année : « S.T /LMD/ Option :B »

Cours de : «Technologie de base »

CH 1 : « Les matériaux »

Prof. N.Bouam

Année universitaire : 2020/2021.

SOMMAIRE

	PAGE
GENERALITES	01
INTRODUCTION (MATERIAUX)	01
PRINCIPAUX ELEMENTS UTILISES EN METALLURGIE.....	03
FABRICATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER	04
I. LES METAUX FERREUX ET LEUR ALLIAGE.....	05
ALLIAGE ; FER-CARBONE ET LEURS ETATS D'EQUILIBRE.....	05
DIAGRAMME FER-CARBONE	06
LES ACIERS	07
ACIERS ALLIES	07
INFLUENCE DES ELEMENTS D'ADDITION	07
ACIERS FAIBLEMENT ALLIES.....	08
DESIGNATION NORMALISEE.....	08
ACIERS FORTEMENT ALLIES.....	09
DESIGNATION NORMALISEE	09
ACIERS NON ALLIES.....	11
FONTES	13
DIFFERENTS TYPES DE FONTES	13
II. METAUX NON FERREUX ET LEURS ALLIAGES	15
L'ALUMINIUM ET SES ALLIAGES	15
DESIGNATION NORMALISEE	15
LE CUIVRE ET SES ALLIAGES	17
PRINCIPAUX ALLIAGES DE CUIVRE	17
DESIGNATION NORMALISE	17
III. MATERIAUX COMPOSITES.....	19
ANNEXE.....	20

"GÉNÉRALITÉS."

"Introduction":

"MATERIAUX":

• Selon le Dictionnaire : "LA ROUSSE" : Les matériaux sont définis comme des substances ou matière d'origine naturelle ou artificielle utilisée pour la fabrication d'objets, de machine ou pour la construction de bâtiments, de véhicules... etc.

• Cette "Ère Nouvelle" caractérisée par "le progrès Technologique" dans les divers domaines scientifiques et particulièrement le domaine de l'ingénierie où les "MATERIAUX" occupent une place central.

D'où l'objectif de ce "Cours" est de bien maîtriser la notion de "MATERIAUX", pour que prochainement en "SDM": Science des matériaux; Le choix judicieux du "matériau" pour l'Accomplissement de sa "Fonction" se fasse sans "Erreur".

Pour cela certains connaissances de base sont nécessaire pour la compréhension de ce cours : Notamment en terme de "PROPRIÉTÉS DES MATERIAUX" : Une grandeur qui définit une "caractéristique" donnée d'un matériau est appelée : "PROPRIÉTÉ". Les propriétés d'un matériau fournissent une base pour la prévision de son comportement dans les diverses conditions où il peut se trouver. Ce sont les outils que l'ingénieur utilise pour résoudre ses problèmes de matériaux. Quelques-unes des propriétés les plus importantes des matériaux sont les suivantes :

• Mécanique: résistance, rigidité, plasticité... etc.

• Électrique: conductivité, perméabilité électrique... etc.

• Magnétique: perméabilité, force coercitive, hystérisis... etc.

- Thermiques: chaleur Spécifique, dilatation Thermique, Conductivité.
- Chimiques: PH et Acidité, Anti-corrosif... etc.
- Physique: dimension, densité, structure, Porosité... etc,

et en plus d'autres "propriétés": "piézoélectrique", "Ferro-électrique", "Supraconductivité" ... etc.

Aussi des "Notions" de "MÉTALLURGIE" et "SIDÉRURGIE" sont nécessaires pour bien Assimiler "Le caractère et La nature des matériaux", Leur élaboration depuis Le "mineraï" jusqu'au "Profilé" ou "Tôle", utilisé; Leur "Affinage" et "Traitement Thérapeutique" et "Chimique" (voir fig. 1 page: 3): (symbole métallurgiques).

- pour "La SIDÉRURGIE". (voir fig. 2 page: 4). C'est l'industrie qui permet, à partir du "mineraï" de fer ou de "Ferrailles", d'élaborer "La Fonte" et "L'Aacier".

D'où Les "Métaux-Ferreux": (Fonte et Aacier) sont issus de La "Siderurgie" et Considérés comme des "Alliages": Fer. + Carbone.

En Résumé: Les Sciences de l'ingénieur qu'en soit en "Génie-Civil" ou "Génie-mécanique" ou Autres, sont Confrontés à La "Conception Optimale"; Lors de calcul de Structure, de conception ou "innovation" de pièce, "mecanisme", "machines" ou "Acastus", ainsi qu'au "choix des matériaux" vu leur grand Nombre: (des milliers) et L'émergence dans le temps de nouveaux matériaux de plus en plus "performants": "Superalliages"; "Composites Spéciaux"; "matériaux intelligents"... etc.


"TABLEAU DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
UTILISÉS EN MÉTALLURGIE"

Elément	(1)	(2)	(3)	Elément	(1)	(2)	(3)
Aluminium	Al	27	A	Molybdène	Mo	96	D
Antimoine	Sb	122	R	Nickel	Ni	59	N
Argent	Ag	108		Niobium	Nb	93	Nb
Azote	N	14	Az	Or	Au	197	
Baryum	Ba	137		Oxygène	O	16	
Béryllium	Bé	9	Bé	Phosphore	P	31	P
Bismuth	Bi	209	Bi	Platine	Pt	195	
Bore	B	11	B	Plomb	Pb	207	Pb
Brome	Br	80		Potassium	K	39	
Cadmium	Cd	112	Cd	Sélénium	Se	79	Se
Carbone	C	12		Silicium	Si	28	S
Chlore	Cl	35,5		Sodium	Na	23	
Chrome	Cr	52	C	Soufre	S	32	F
Cobalt	Co	59	K	Tantale	Ta	181	Ta
Cuivre	Cu	63,5	U	Titane	Ti	48	T
Etain	Sn	119	E	Tungstène	W	184	W
Fer	Fe	56	Fe	Uranium	U	238	
Hydrogène	H	1		Vanadium	V	51	V
Magnésium	Mg	24	G	Zinc	Zn	65	Z
Manganèse	Mn	55	M	Zirconium	Zr	91	Zr

- (1) Symbole chimique
- (2) Masse atomique
- (3) Symbole métallurgique

fig: 1

La FABRICATION DE LA "FONTE et de l'ACIER".

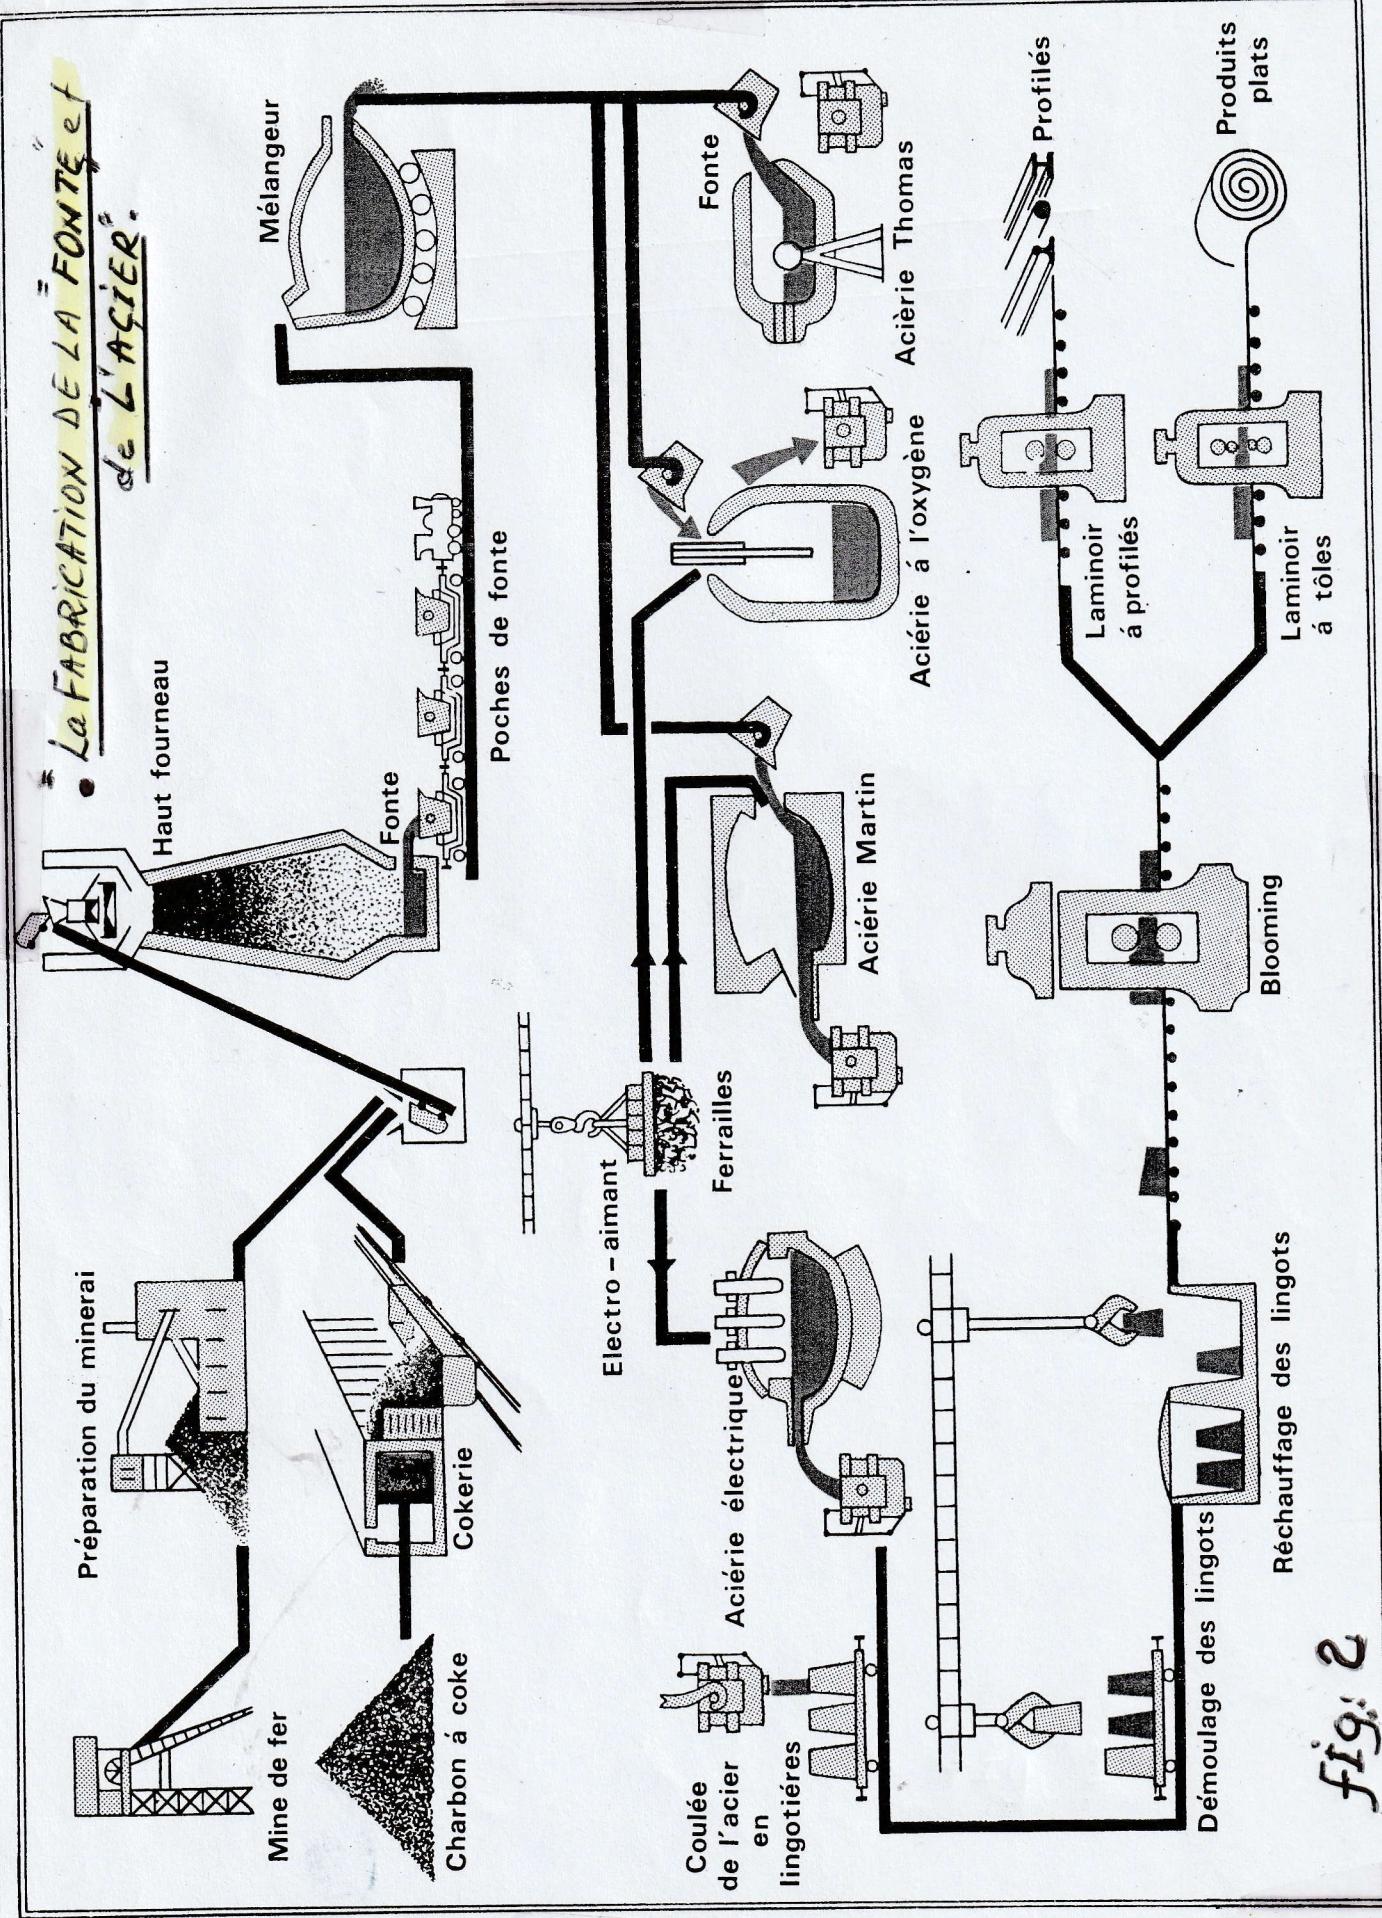

I *LES MÉTALUX - FÉRREUX et LEUR ALLIAGE.

- Les matériaux utilisés le plus souvent dans la construction mécanique sont constitués par des "métaux".
- Ceux-ci peuvent être employés "seuls", c.à.dire sans "addition" volontaire d'un autre élément. C'est surtout le cas de l'Aluminium et le Ferreux.
- Ils fréquemment on utilise des "alliages", comprenant:
 - a) un Métal de base: dont la teneur est la plus élevée (75%)
 - b) des éléments d'addition: introduits volontairement de façon à faire apparaître des "qualités". Améliorant certains propriétés du matériau.

I-1 *ALLIAGE : Fer-CARBONE et leurs États d'équilibre.

- Les alliages Fer-CARBONE sont de 02 types. Les uns contiennent du CARBONE libre (sous forme de graphite); les autres contiennent du CARBONE sous forme d'une combinaison appelée Pémitite (Fe_3C).
- Les Diagrammes dits : Fer-CARBONE (voir fig. 3 page 6) est un diagramme d'équilibre des alliages Fer-CARBONE. "double", superposée : métastable (à Pémitite) et stable (à Graphite).-----.

Diagramm der Fer-carbone

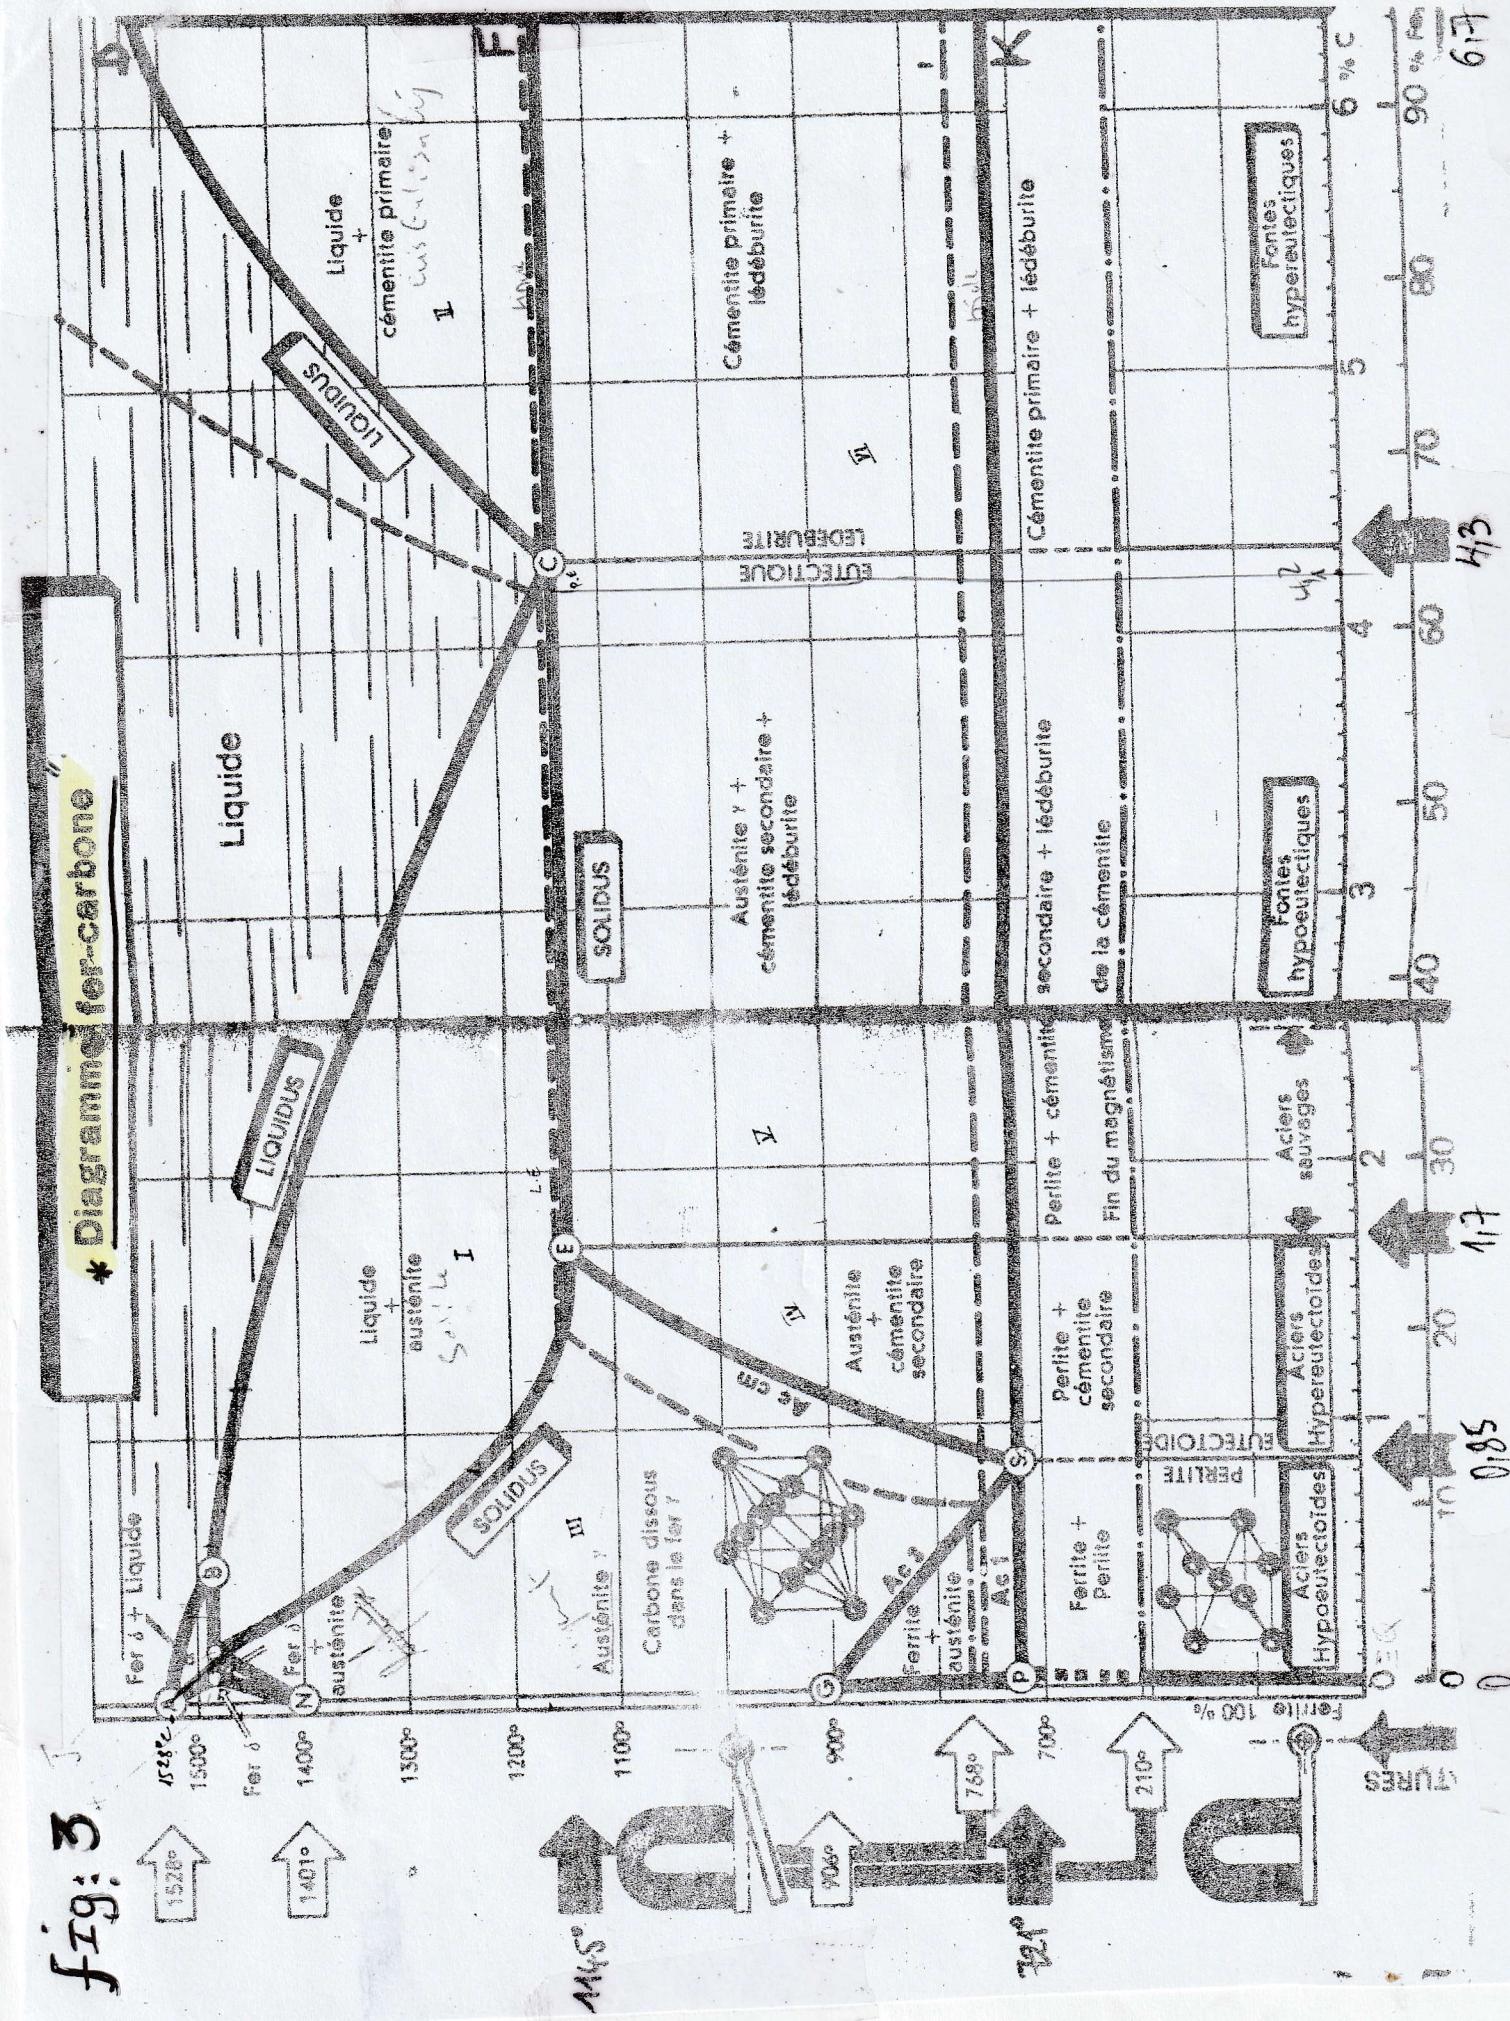


fig: 3

I-2 "LES ACIERS".

I-2-a * ACIER ALLIÉ:

* Un Acier allié est un alliage "Fer-carbone" dans lequel on a ajouté volontairement un ou plusieurs éléments : (chrome, Nickel, Cobalt, Molybdène...) en quantité suffisante pour améliorer les caractéristiques mécaniques : (R_r , R_s , H : dureté, A% : résilience...) et d'augmenter : (la trempabilité, la résistance, la corrosion, la soudabilité, la coulabilité et l'usinabilité...etc)

I-2-b * INFLUENCE DES ÉLÉMENTS D'ADDITION:

- Chrome: élément qui augmente le plus la résistance à la corrosion (Aciers Inoxydables).
- Cobalt: il permet une grande dureté à chaud.
- Manganèse: il augmente la "Trempeabilité" et neutralise la "fragilité" due aux sulfures de fer.
- Molybdène: il augmente fortement la "Trempeabilité", la résistance à la dureté à chaud ainsi que la résistance à la corrosion des Aciers inoxydables. Neutralise la fragilité due à la Trempe.
- Nickel: il augmente la "Trempeabilité", la résistance à la dureté, la résilience (aux basses températures), la résistance à la corrosion.
- Plomb: il améliore l'usinabilité.
- Silicium: il augmente la "Trempeabilité" et améliore la résistance à température élevée /
- Tungstène: il améliore la dureté et la résistance à température élevée (Aciers à outil).
- Vanadium: il augmente la "Trempeabilité".

I-2-c "ACIERS FAIBLEMENT ALLIÉS"

- Pour ces Aciers "aucun" élément d'addition ne dépasse la teneur de 5%. ils sont choisis chaque fois qu'une "haute résistance est exigée".

I-2-d "DÉSIGNATION NORMALISÉE" dans l'ordre :

- Le Pourcentage de Carbone multiplié par 100.
- Symboles chimiques des éléments d'addition classés en ordre décroissant en teneur.
- dans le même ordre, les Pourcentages (si > à 1%) de ces mêmes éléments d'addition.

* Règle :

- les éléments d'addition: Cr, Co, Mn, Ni, Si: Le Pourcentage: $\times 4$.
- Le Reste des Éléments: Le Pourcentage: $\times 10$: [A, D, F, Hb, Pb, Ti, V, W]

* EXEMPLE: 35 Ni Cr Mo 16

* Acier faiblement allié; % de Carbone: 0,35%.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ni: } 1^{\text{er}} \text{ élément d'addition. avec } 16/4 = 4\% \text{ de Nickel.} \\ \text{Cr: } 2^{\text{er}} \text{ élément d'addition. avec des traces } < 1\% \text{ de chrome.} \\ \text{Mo: } 3^{\text{er}} \text{ élément d'addition. avec des traces } < 1\% \text{ de Molybdène.} \end{array} \right.$$

* Remarque: La Figure de la page 10 illustre bien le décodage de quelques Exemples d'Aciers "Faiblement Alliés".

* Remarque: Voir en Annexe: pour Quelques Exemples d'Applications de ces "Aciers"; Ainsi que quelques "nuances normalisées".

I-2-e "ACIERS FORTEMENT ALLIÉS"

* Pour ces Aciers "au moins" un élément d'addition dépasse la Teneur de 5% : ils sont destinés à des usages particuliers : (Aciers Inoxydables, aciers à outils...)

I-2-f. * DESIGNATION-NORMALISÉE: la lettre X, symbolisant l'Acier Fortement Allié, suivi dans l'ordre :

- Du pourcentage de Carbone x 100.
- Des symboles chimiques des éléments d'addition classés en ordre décroissant en Teneur.
- Dans le même ordre, les pourcentages (si > à 1%) de ces mêmes éléments d'addition.

* Remarque: pas de coefficient multiplicateur pour les pourcentages des éléments d'addition. (Non 4 ou 10).

* EXEMPLE: X6 Cr Ni Ti 18-11. (Anciennement Z6CrNiTi 18-11).

= "X": Symbole de l'Acier Fortement Allié; $6/100 = 0,06\%$ de "Carbone".
{ Cr : 1^{er} élément d'addition avec 18% de "CHROME".
{ Ni : 2^{ème} élément d'addition avec 11% de "NICKEL".
{ Ti : 3^{ème} élément d'addition avec des traces < 1% de "Titane".

* Remarque: La figure de la page 10 illustre bien le Décodage de quelques Exemples d'Aciers Fortement Alliés.

* Remarque: Voir "Annexe" pour quelques exemples d'application de ces "Aciers, ainsi que quelques "nuances normalisées".

ACIERS ALLIÉS

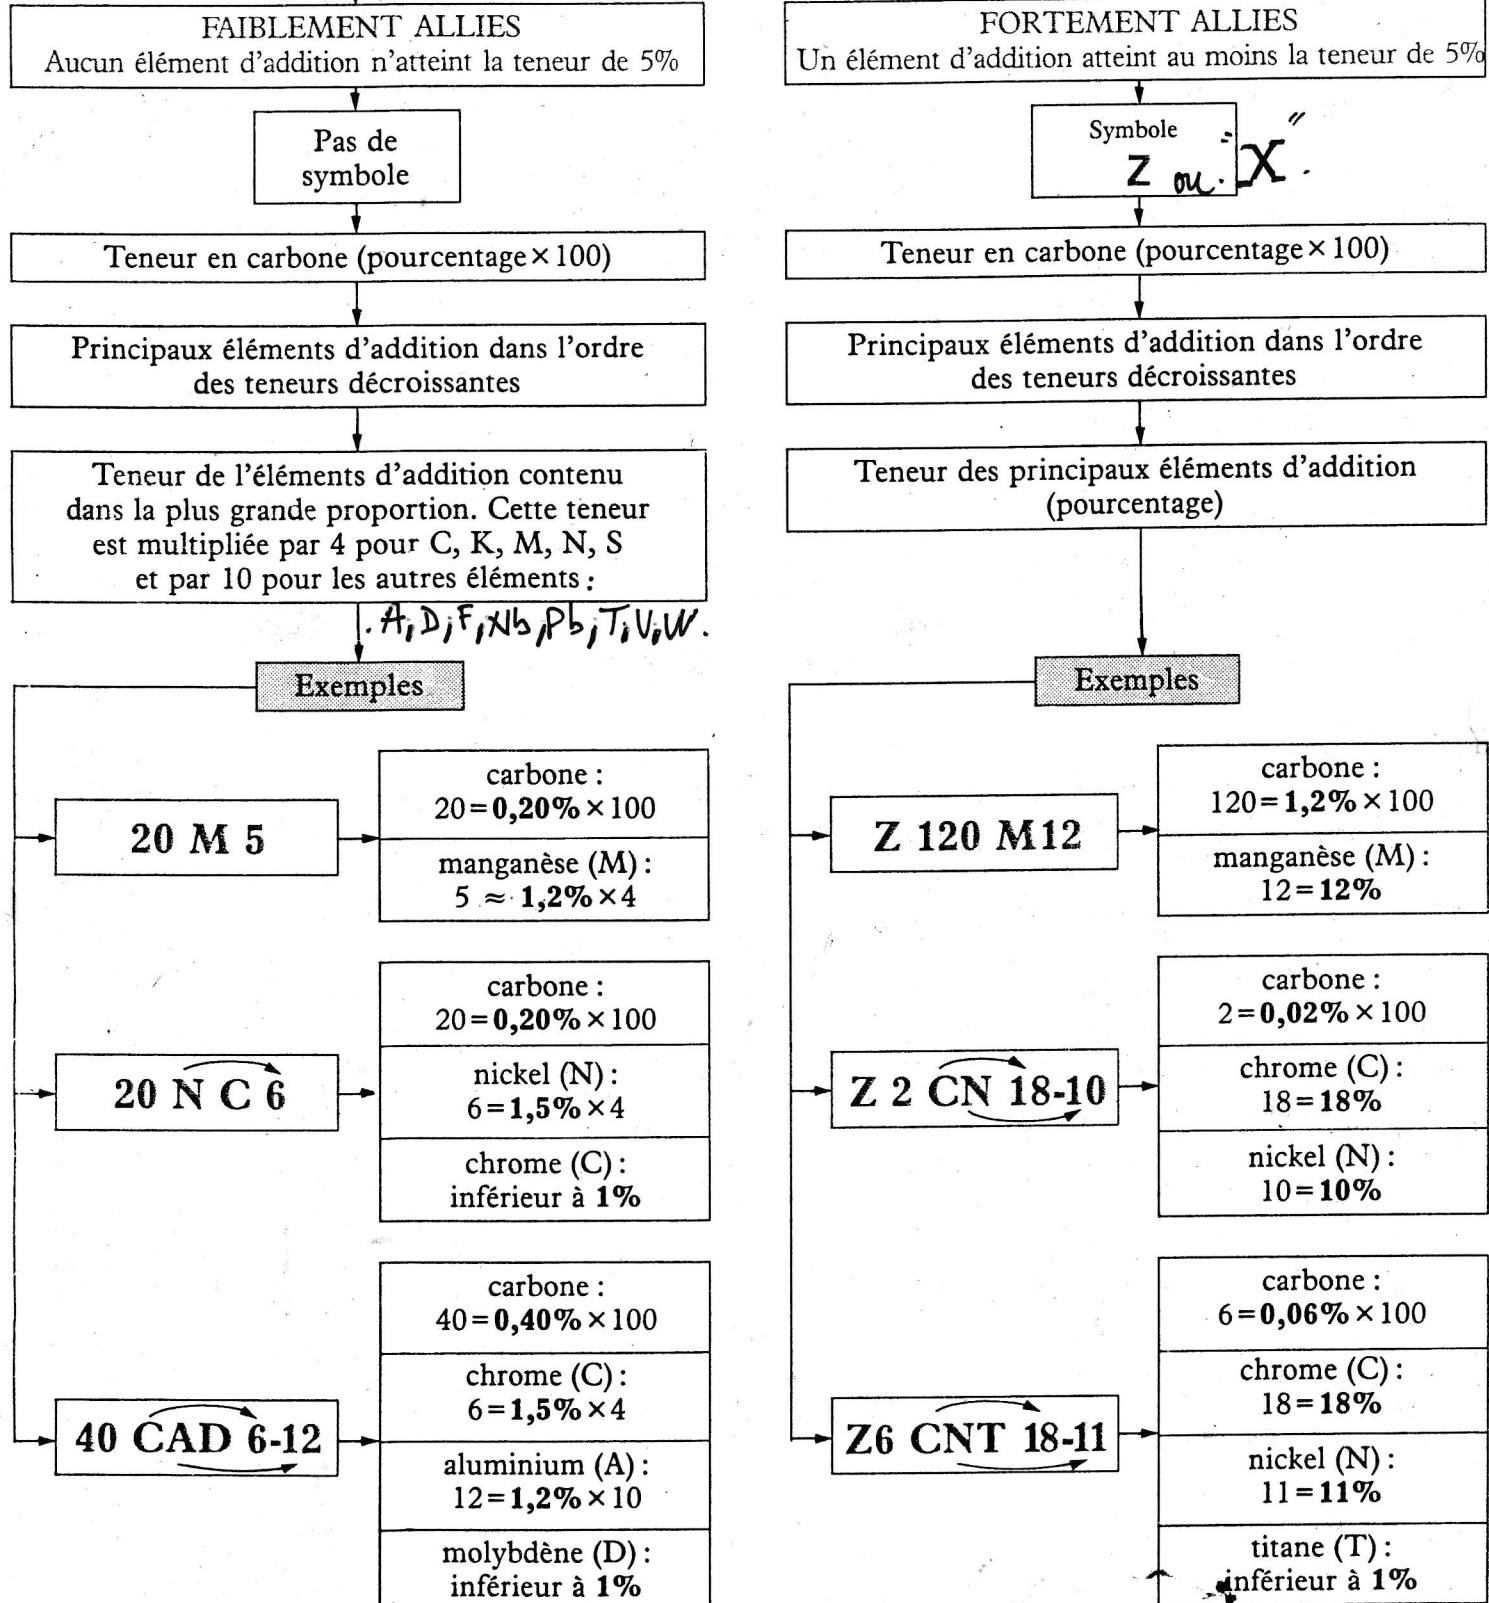


fig: 4

I-2-g * ACIERS NON-ALLIÉS:

- Ce sont des "Aciérs" qui ne comporte "aucune" addition volontaire d'élément d'addition (ou d'alliage).

- Ils sont caractérisé par leurs "propriétés mécaniques"; leur "composition chimique" présente une large "gamme de tolérance".

* Remarque: Selon la figure 5 de la page: 12 intitulée: "Aciérs NON. ALLIÉS", on pourrait dire que:

Les Aciérs sont partagés en :

a) Les Aciérs de construction d'usage Général: ; E00; A00.

b) Les "Aciérs" Moulés d'usage Général: E00-00M.

c) Les "Aciérs Non Allié pour "Forgeage": AF00.

d) "Aciérs Non Allié Spéciaux": destinés pour les traitements thermiques ou "Chimico-Thermiques": CC00. et ..
XC00; XC00.S; XC00.TS.

* Remarque: Voir en Annexe: pour quelques Exemples d'application de ces "Aciérs NON. ALLIÉS"; ainsi que quelques "nuances normalisées".

* Remarque: La pureté-chimique ou "Indice de pureté" est définie par la Teneur en "Sous-fre et phosphore" (et par la Somme Soufre + phosphore). Elle est indiquée par 1 lettre minuscule allant de "a. à m"; dans l'ordre de "pureté croissante".
Pour l'élaboration des Aciérs beaucoup d'imperfections existent.

ACIERS NON ALLIES

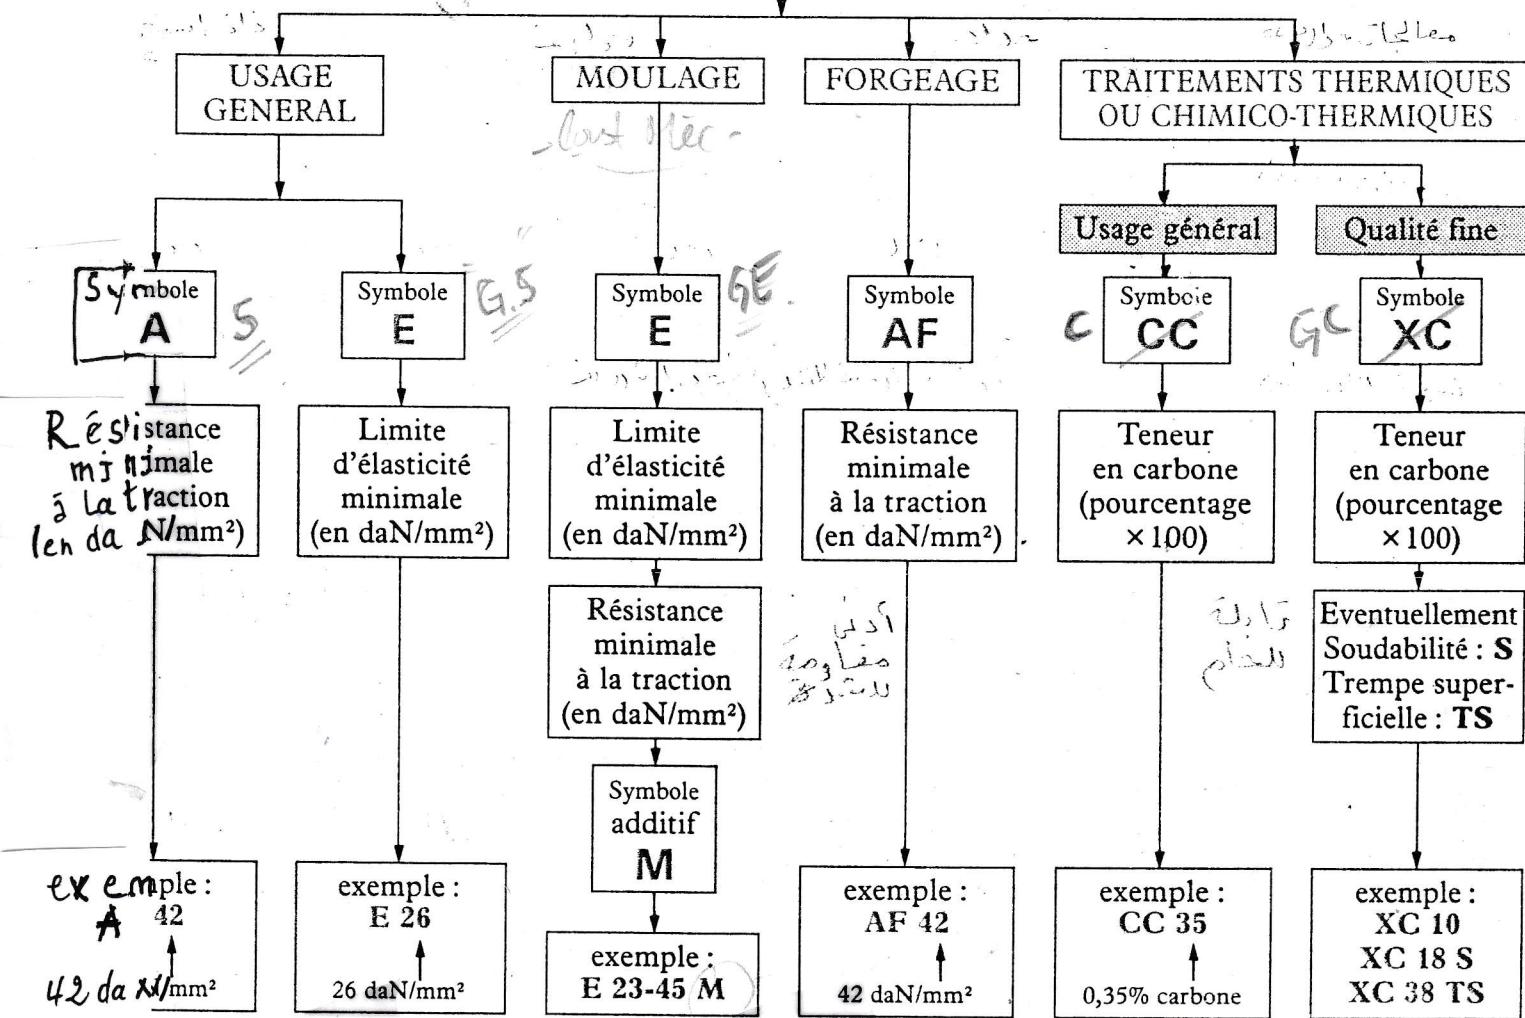


fig: 5

auquel il faut prendre en compte : La Teneur Maximum Tolérée dans un Acier.

* Remarque : pour choisir un "Alliage et Acier" ou un "Acier" pour une Application bien Déterminée. Il faut se référer au "Norme Internationale".

I-3.* FONTES

- * On désigne sous le Nom de "FONTE": les Alliages: "Fer-Carbone" pouvant contenir de 1,7 à 6,7% de "CARBONE". Généralement les Fontes contiennent de 3 à 4% de "CARBONE" et environ 92% de "FER". et le Reste des traces d'Autres Métaux.
- Température de fusion: $T_f = 1200^\circ\text{C}$ contre $T_f = 1500^\circ\text{C}$ pour les "Aciers".
- Dans l'industrie et particulièrement la Fonderie, on utilise surtout les "FONTES GRISÉS" qui sont favorables grâce à leur "propriété".
- Température fusion: relativement basse.
- Intervalle de solidification réduit.
- Bonne Coulabilité, Absence de Retrait pendant le refroidissement, Amortissent bien les vibrations: (utilisé en Bâtit de machines).
- Généralement à l'avec du pourcentage élevé de "Carbone" qu'elles portent, les "FONTES" sont "assez fragile et ductile" inadaptées aux déformations: "Forgeage-Laminage" et "difficilement Soudable".

I-3.0* DIFFÉRENTS TYPES DE FONTES:

* "FONTES GRISÉS" ou à "graphite lamellaire": (FGL)

* "FONTES À Graphite Sphéroidale": (FGS)

* "FONTES HALLÉABLES": a) à cœur blanc: "MB" ou "GJMW".

b) à cœur Noir.: "MN" ou "GJMB".

c) perlite que.: "MP".

* Remarque: La Figure: 6 de La page: 14 illustre le "Décastage" de quelques exemples des différents Types de "FONTES".

II * MÉTAUX - NON - FERREUX et LEUR ALLIAGE

* Contreirement aux "produits Ferreux": Fontes et Acier: Elaborés à base de "Fer". On y ajoute du "CARBONÉ" (ou l'on régularise le CARBONÉ: "Acier" ou "Fontes"); les "Non - Ferreux": ne contiennent pas de "Fer"; exemple de l'Aluminium et le Cuivre; ainsi que le magnésium, le Zinc et leurs Alliages.

II-1 * L'ALUMINIUM et SES ALLIAGES:

- Les plus utilisés jusqu'à présent: les "Aciers" et les "Fontes".
- Ses principales caractéristiques sont: bas-point de fusion $\approx 658^\circ\text{C}$;
- = Ductilité élevée: ($A\% = 40\%$); Assez légère densité $\approx 2,7$; bonne conductivité électrique; bonne conductibilité thermique; bon rapport résistance/poids; résistance à la corrosion élevée.

II-1-2 * DESIGNATION - NORMALISÉE:

a) Aluminium pur: symbole chimique: Al; symbole métallurgique: A; suivie d'un indice de pureté.

* Exemple: A8; Aluminium pur à 99,8% de métal pur.

b) Alliages d'Aluminium: Symbole métallurgique: du métal de base: A. suivi de symboles des éléments d'addition en ordre décroissant avec la teneur % correspondante:

* Exemple: A-S 12 : Alliage d'Aluminium avec 12% de silicium

* Remarque: La figure 7 de la page 16 illustre le décodage de quelques nuances normalisées d'alliage d'Aluminium.

II-2 * "LE CUIVRE ET SES ALLIAGES"

- caractéristiques : plus lourd que l'Acier ($\text{densité} = 8,9$) Température de fusion = 1083°C , grande résistance à la corrosion, ductilité élevée ($A\% = 50\%$), grande "Conductivité électrique" qui le rend indispensable dans les "industries Électriques et Électroniques", grande "Conductibilité thermique" (bon pour la transmission de la chaleur).

II-2-a * "PRINCIPAUX ALLIAGES DE CUIVRE"

- les "LAITONS" : Cuivre + Zinc.
- les "BROXZES" : Cuivre + Etain.
- les "CUPRONICKELS" : Cuivre + Nickel.
- les "CUPRO-Aluminium" : Cuivre + Aluminium.
- les "MAILLECHORTS" : Cuivre + Zinc + Nickel.

II-2-b * "DÉSIGNATION NORMALISÉE"

a) "Cuivre pur": Symbole chimique ou métallurgique du métal de base : Cu ou U. suivi d'un indice de pureté.

* Exemple : Cu.99 : Cuivre pur à 99,99%.

b) "Alliage de Cuivre": Symbole de base : Cu suivi de symboles chimiques et de pourcentages des principaux éléments d'addition, par ordre décroissant.

* Exemple : maillechort : Cu Ni 18 Zn 20 : Alliage de "cuivre" avec 18% de "Nickel" et 20% de "Zinc".

* Remarque : La figure 8 de la page 18 illustre le "décodage" de quelques nuances normalisées du "cuivre et ses alliages".

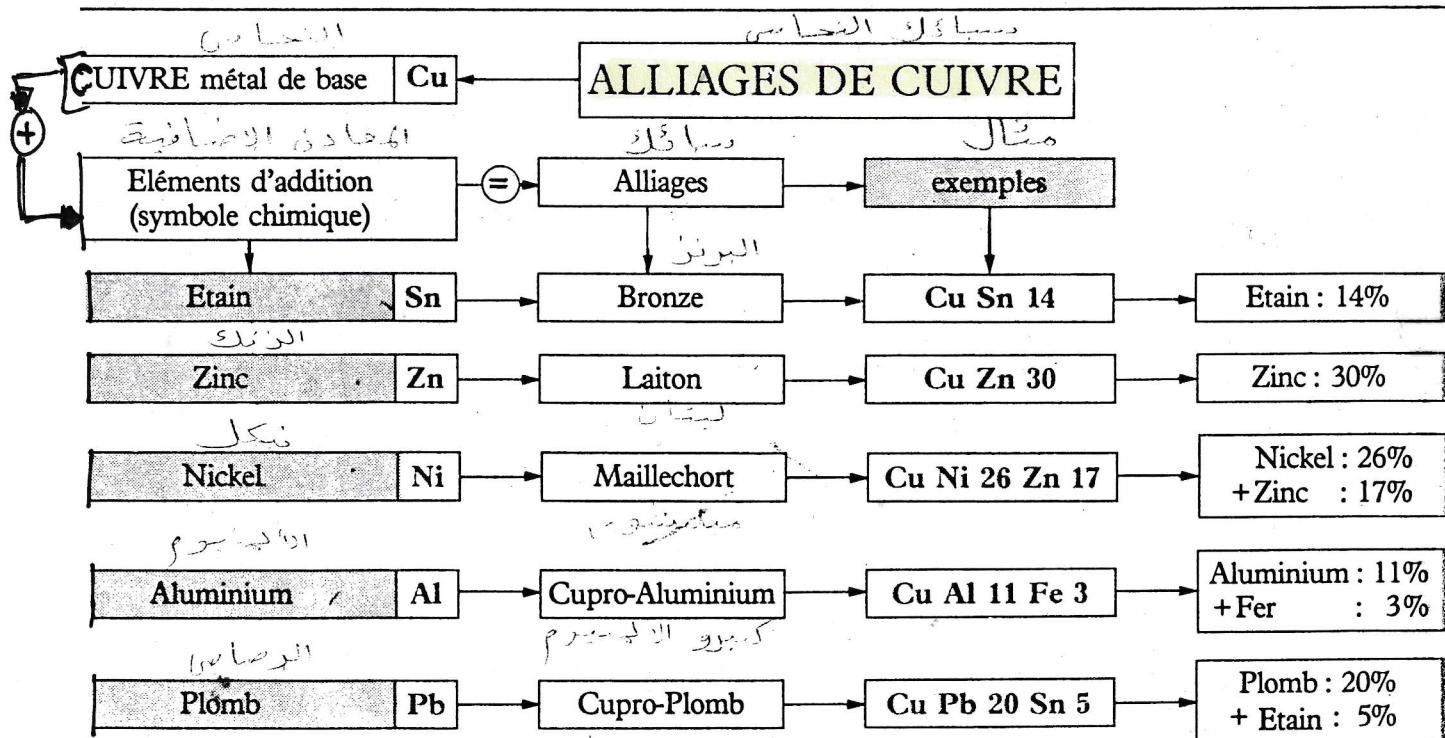
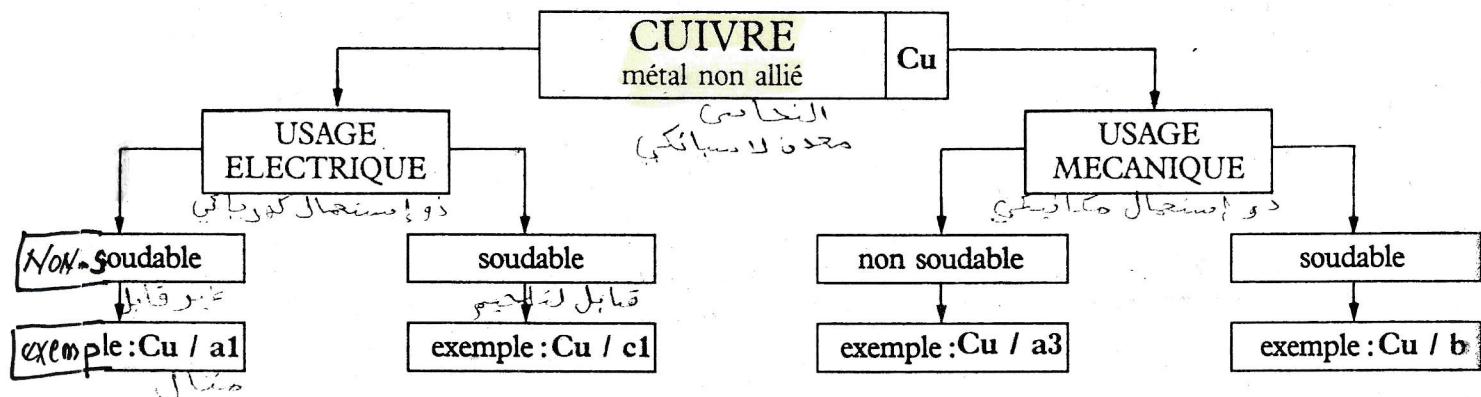
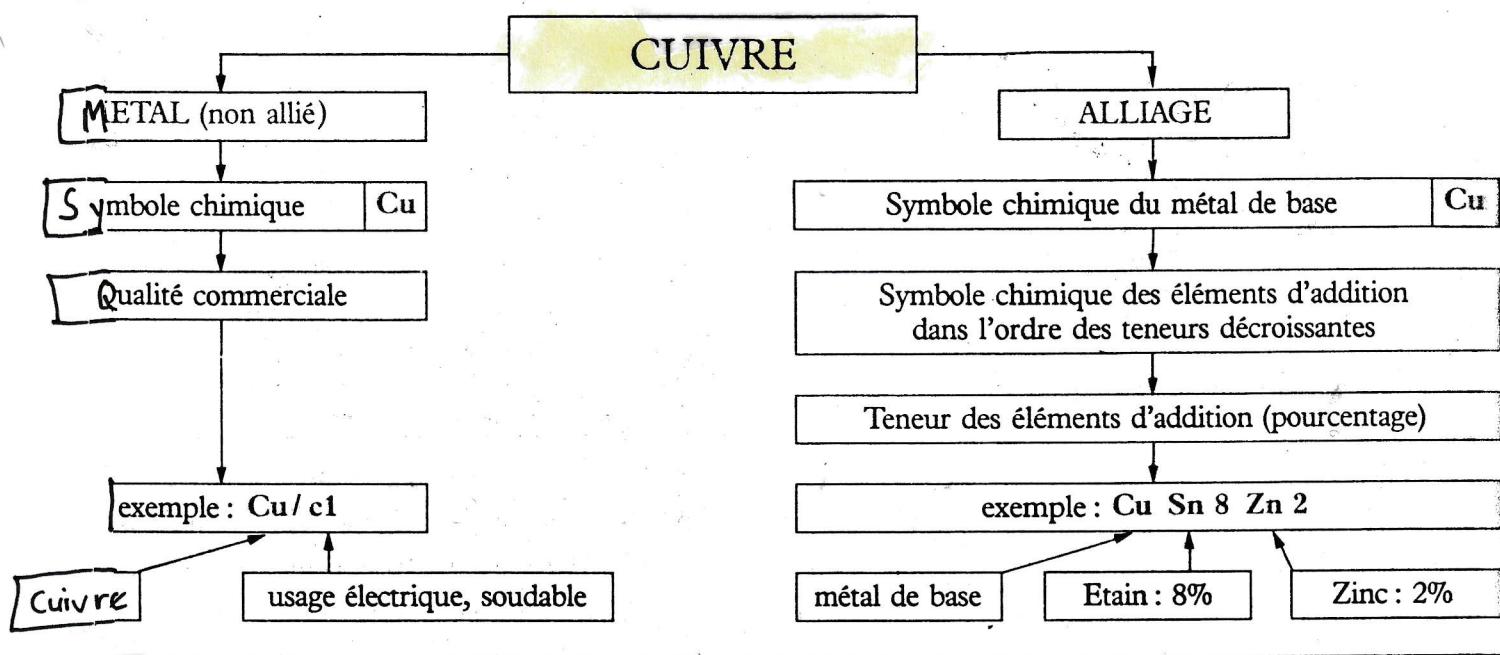


fig: 8