

Solution des exercices d'Applications

ELT2. S4.

Transformateur Non-phasé

Exo 1 = $380V / 220V \Rightarrow$ tension primaire $U_1 = 380$ tension secondaire $U_2 = 220$


$S_{in} = S_{out}$.
 $S = 2kVA / \text{Transfo parfait} \Rightarrow S_{in} = S_{out}$

$$1) \quad S_{in} = U_1 \times I_{in} \Rightarrow I_{in} = \frac{S_{in}}{U_1} = \frac{2000}{380} = 5,26A$$

$$S_{out} = U_2 \times I_{out} \Rightarrow I_{out} = \frac{S_{out}}{U_2} = \frac{2000}{220} = 9,09A$$

$$m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{220}{380} = 0,579 < 1 \Rightarrow \text{transformateur absorbant}$$

2).1 Fonctionnement en charge.

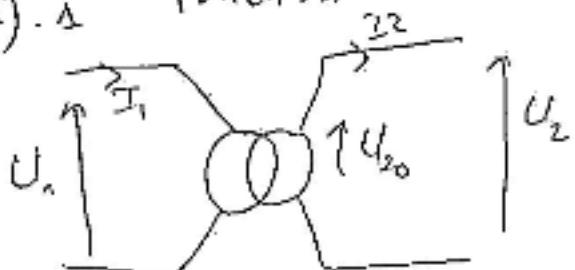

$$\begin{aligned} Z &= R + jL\omega \\ &= 20 + j 50 \cdot 10^3 \times 314 \\ Z &= 20 + j 15,7 \Rightarrow \varphi = \arctg \frac{15,7}{20} = 38,13^\circ \end{aligned}$$

$$2) \quad I_2 = \frac{U_2}{|Z|} = \frac{220}{\sqrt{20^2 + 15,7^2}} = \frac{220}{25,42} = 8,65A$$

$$3) \quad P_2 = U_2 \times I_2 \cos \varphi_2 = 220 \times 8,65 \times \cos(38,13^\circ) = 1493W$$

Exo 2 . c'est un transformateur Réel $\Rightarrow P_2 \neq 0$
 Le rendement est $\eta = \frac{P_2}{P_n} = \frac{P_2}{P_n + P_J + P_f}$

$$S_{in} = U_1 \times I_{in}$$

$$S_{in} = U_1, I_{in} \cdot \omega \varphi_1 = S_{in} \cdot \cos \varphi_1$$

$$P_2 = U_2, I_{2n} \cdot \omega \varphi_2 = S_{2n} \cdot \cos \varphi_2$$

$$a) \quad \text{charge resistive} : \Rightarrow \varphi_2 = 0 \Rightarrow \cos \varphi_2 = 1$$

$$P_2 = S_{2n} = 25 \cdot 10^3 W \Rightarrow \eta = \frac{25000}{25000 + 700 + 115}$$

$$\eta = 96,84\%$$

b) charge productive = de $\cos \varphi_2 = 0,8$

$$P_2 = S_{2N} \times \cos \varphi_2 = 25 \cdot 10^3 \times 0,8 = 20000 \text{ W}$$

$$\gamma = \frac{20000}{20000 + 700 + 115} = \frac{20000}{20815} = 0,96 = 96\%$$

2) charge resistive qui consomme la partie I_2 est nominal.
 \downarrow
 $\cos \varphi_2 = 1$

$$I_2 = \frac{I_{2N}}{2}$$

donc $P_2 = \frac{U_2}{2} \left(\frac{I_{2N}}{2} \right) \cos \varphi_2 = U_2 \times I_2 \cos \varphi_2$

$$= (U_2 \cdot I_{2N}) \cdot \frac{\cos \varphi_2}{2} = S_{2N} \times \frac{1}{2} = \frac{25}{2} \cdot 10^3 = 12,5 \text{ kW}$$

$$\Rightarrow \gamma = \frac{12500}{12500 + 700 + 115} = 93,9 \%$$

Exo 3: transformateur abaisseur

1) $m = \frac{U_{20}}{U_1} = \frac{118}{230} = 0,513 < 1$

2) à vide: $\cos \varphi_{10} = ?$ $P_{10} = U_1 \times I_{10} \cdot \cos \varphi_{10} \Rightarrow$

$$\cos \varphi_{10} = \frac{P_{10}}{U_1 \times I_{10}} = \frac{40}{230 \times 0,35} = 0,497$$

$$m = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow N_2 = m \times N_1 = 0,513 \times 600 = 308 \text{ spires}$$

3) La puissance mesurée de l'essai à vide est P_{10} et représente les pertes fer.

$$P_{10} = P_f$$


La puissance mesurée de l'essai en CC est P_{1ac} et représente les pertes joules.

$$P_{1ac} = P_J$$

donc $P_f = 40 \text{ W}$ et

$$P_J = 36 \text{ W}$$

4) Schéma E qui valent l'amplitude au secondaire

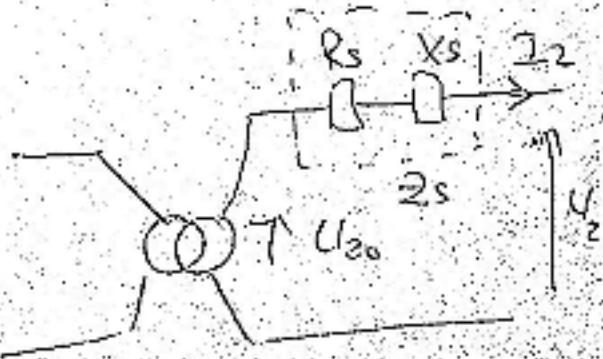

$$R_S = \frac{P_{acc}}{I_{2a}^2} = \frac{36}{10^2} = 0,36 \Omega$$

$$Z_S = m \frac{U_{acc}}{I_{2a}} = 0,513 \times \frac{10}{10} = 0,513 \Omega$$

$$X_S = \sqrt{Z_S^2 - R_S^2} = \sqrt{0,513^2 - 0,36^2}$$

$$X_S = 0,365 \Omega$$

Exo 4 :

1) Tension à vide au secondaire $U_{20} = ?$

$$\text{on a : } m = \frac{U_{20}}{U_1} \quad \text{et} \quad m = \frac{N_2}{N_1} = 0,044$$

$$\text{Alors } U_{20} = m \times U_1 = 0,044 \times 5375 = 236,5 \text{ V.}$$

2) Résistance hamonée au secondaire $R_S = ?$

$$R_S = R_2 + m^2 \times R_1 = 25 \cdot 10^{-3} + (0,044)^2 \cdot 12 = 0,048 \Omega$$

3) Inductance à finite romancée au secondaire $L_S = ?$

$$L_S = L_2 + m^2 \times L_1 = 100 \cdot 10^{-6} + (0,044)^2 \cdot 50 \cdot 10^{-3}$$

$$L_S = 0,1968 \text{ mH} = 196,8 \mu\text{H}$$

$$\Rightarrow X_S = \omega L_S = 314 \times 196,8 \cdot 10^{-6}$$

$$X_S = 0,062 \Omega$$